

05-11-2002 : עידון כץ Newcall Ltd.

# ALARMS IN CORAL

root 1 1 0 <----- ענף בקורל לבדיקת אזעקות-----

=====

PCM TIME SLOT <----- אזעקות על ערוצי התקשורת של הקורל-  
לא להתבלבל עם המילה PCM ולחשוב שמדובר בציר PCM -30T  
מדף 0 = 0 HIGHWAY וכו'

01 )	HIGHWAY	0	TIME SLOT	61	R
02 )	HIGHWAY	0	TIME SLOT	62	R
03 )	HIGHWAY	0	TIME SLOT	63	R <-----Resive מייצג
04 )	HIGHWAY	1	TIME SLOT	9	T
05 )	HIGHWAY	2	TIME SLOT	9	R
06 )	HIGHWAY	3	TIME SLOT	0	T <-----Transmit מייצג

- בעיות על ה HIGHWAY הינן בעיות חומרה -

פיתרון מיידי איתחול משני של המרכזייה.  
איתור התקלה: כרטיס 4GC, בקורל SL (BOURD), PPS תקול, כרטיסי משאבים

=====

POWER SUPPLY <----- בעיית מקור מתח-----

1 ) SHELF 5 PPS 19/06/02 11:23 <----- מיקום + סוג הספק-  
פתרון: יש להחליף את הספק התקול !!!

=====

DUPLICATION <----- בעיות במרכזת דופליקציה (קורל 3 בלבד)-----

1 ) SECOND 4GC 19/06/02 11:10 <----- מרכזייה לא זיהתה את הבקר 4GC השני-  
פתרון: כרטיס לא מקבל מתח תקין מ-CPS, או כרטיס תקול \שרוף

=====

DUPLICATION <----- בעיות במרכזת דופליקציה (קורל 3 בלבד)-----

1 ) SUPERLINK CABLE 19/06/02 11:52 <----- FLAT CABLE לא מחובר בין ה controls  
יש לבדוק את מגעי החיבור של כבל ה FLAT בין ה CONTROLS של המרכזייה.  
בדופליקציה אין עבודה בדופליקציה ויש נתק בין MASTER ל-SLAVE.

=====

CONTROLS <----- חומרה על ה-MEX\MSX-----

1 ) SAU PHYSICAL CHECK <----- התקן ה SAU לא נמצא על ה-MEX\MSX-MCP-  
יש להתקין SAU אחרת המרכזייה נופלת לאחר 14 יום.

=====

CHECKSUM <----- בעייה בתוכנה-----

1 ) SEL 2E48H ADDR ED850H CHIP № 0  
התקלה הנ"ל הינה פגיעה בתוכנת הקורל (לא ב DATA-BASE)  
ההתראה מצביעה על הכתובת הפגועה בדרך כלל תתקבל תקלה כזאת ב SL\MEX  
פתרון מוצע גיבוי DATA-BASE והחלפת רכיב FLASH 4M\8M.

=====

CONTROLS <----- בעיית חומרה-----

1 ) SAU PHYSICAL CHECK <----- (AUTORIZATION) SAU# לא נמצא התקן  
מרכזייה תיפול תוך 14 יום  
פתרון מוצא:  
בדוק האם משהו הסיר אותו.  
יש להתקין על ה MSX\MEX\MCP-SL התקן SAU תואם לתוכנה.  
אתראה נוספת: על צג ה-7SEG בחזית ה MCP-SL\MEX\MSX יופיע הסימן L  
אם יבוצע נסיון להעלות את המרכזייה שנפלה לאחר 14 יום היא תיפול לאחר 15 דקות  
=====

CONTROLS <----- בעיית חומרה

1 ) SAU MISMATCH <----- אומנם נימצא רכיב SAU אולם מספרו לא תואם את המספר  
שצורב בתוכנה.  
מרכזייה תיפול תוך 14 יום  
פתרון מוצא:  
בדוק: האם לא הוחלף אחרת.  
יש להתקין על ה MSX\MEX\MCP-SL התקן SAU תואם לתוכנה.  
אתראה נוספת: על צג ה-7SEG בחזית ה MCP-SL\MEX\MSX יופיע הסימן L  
אם יבוצע נסיון להעלות את המרכזייה שנפלה לאחר 14 יום היא תיפול לאחר 15 דקות  
=====

HDLC <----- בעיית חומרה

1 ) HIGHWAY 0 01/01/92 13:30 <----- זמן תחילת התקלה-  
error type: HDLC COMMUNICATION <----- מראה שאין שום כרטיס מחובר לקורל  
לפיתרון יש לחבר לפחות כרטיס אחד (אפילו כרטיס בקרה)  
=====

REAL TIME CLOCK <----- בעיית שעון של הקורל-

1 ) REAL TIME CLOCK FAULT 01/01/92 13:30 <----- זמן תחילת התקלה-  
פתרון: כיוון השעון במרכזייה.  
=====